

## 6. Technische Daten

(DE)

## 6. Technical Data

(EN)

## 6. Caractéristiques techniques

## 6. Dati tecnici

(IT)

Messbereich Measuring range Capacité Campo di misura	Messkraft Measuring force Force de mesure Forza di misura	Messtasterweg ** Distance of moveable anvil** Déplacement ** Corsa del tastatore mobile **	Messfläche Measuring faces Surface de mesure Superfici di misura	Wiederholbarkeit Repeatability Répétabilité Repetibilità	Bestell-Nr.* Order no.* N° de cde* Codice nr.*	Bestell-Nr. Holzkasten Order no. wooden case N° de cde. (coffret en bois) Codice cassetta	
mm	N	mm	Ebenheit Flatness Planéité Planarità	Parallelität Parallelism Parallélisme Parallelismo	µm	µm	
840 F	0 - 25 25 - 60 50 - 100 100 - 150 150 - 200	7,5 7,5 7,5 7,5 7,5	2 2 2,5 2,5 2,5	≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2	≤ 1 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2	4450000 4450001 4450002 4450003 4450004	4450010 4450011 4450012 4450013 4450014
840 FC	0 - 25 25 - 60	7,5 7,5	2 2	≤ 0,2 ≤ 0,2	≤ 1 ≤ 2	4450100 4450101	4450010 4450011
840 FM	0 - 40 40 - 80 80 - 130 130 - 180	7,5 7,5 9 9	2 2,5 2,5 2,5	≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5	≤ 2 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3	4452000 4452001 4452002 4452003	4450011 4450012 4450013 4450014

\* ohne Anzeigegeräte

\*\* als Messweg steht 1 mm zur Verfügung.  
Linearitätsabweichung ≤ 10 µm

## 7. Zubehör (Abb. b)

### Holder 840 Fk und Fuß 840 Ff Einbau des Halters 840 Fk

- Verschlusschraube **10** mit Münze lösen und herausschrauben, dabei auf frei werdende Messkraftfeder achten.
- Bei Messbereich 0 – 25 mm Planeinsatz 903/So (ohne Rändel) in Anzeigegerät **11** einbauen.
- Halter 840 Fk anstelle Verschlusschraube **10** in Gerätewinkel **1** einschrauben und festziehen.
- Anzeigegerät wie oben beschrieben in Halter 840 Fk einbauen.
- Feinzeiger-Rachenlehre über Aufnahmehoerung **2** mit Fuß 840 Ff verbinden.

\* without indicating instruments

\*\* a 1 mm measuring range is available,  
Linearity error ≤ 10 µm

## 7. Accessories (fig. b)

### Holder 840 Fk and Stand 840 Ff Mounting in the Holder 840 Fk

- Insert a coin in the slit of the locking screw **10**, unscrew and remove the locking screw, please pay attention to measuring force spring as this is no longer under tension and could spring out.
- With the measuring range 0 – 25 mm insert a flat contact anvil 903/So (without a knurl) into the indicating instrument **11**.
- Screw in the Holder 840 Fk instead of the locking screw **10** into the frame of the snap gage **1** and tightened.
- Mount the indicating instrument into the Holder 840 Fk as described above.
- Connect the indicating snap gage to the Stand 840 Ff using the mounting bore **2**.

\* sans comparateurs

\*\* Il y a un déplacement de 1 mm à disposition, écart de linéarité ≤ 10 µm

## 7. Accessoires (fig. b)

### Support comparateur 840 Fk et statif 840 Ff Montage du support de comparateur 840 Fk

- Démonter la vis d'arrêt **10** avec une pièce de monnaie en faisant attention au ressort de pression.
- Pour la capacité 0-25 mm il faut prendre la touche 903/So au comparateur **11** (sans la striation).
- Remplacez la vis d'arrêt **10** par le support 840 Fk en le vissant et serrant dans l'étrier.
- Montez le comparateur au support 840 Fk comme décrit ci-dessus.
- Le montage du support se fait via l'alésage (canon de serrage comparateur **2**).

\* senza strumento indicatore

\*\* corsa di misura disponibile 1 mm,  
Errore di linearità ≤ 10 µm

## 7. Accessori (fig. b)

### Supporto 840 Fk e Base 840 Ff Montaggio del Supporto 840 Fk

- Inserire una moneta nel taglio del tappo e **10** svitare e rimuovere il tappo, fare attenzione alla molla che, una volta allentata, potrebbe andare persa.
- Per il range 0 – 25 mm montare l'inserzione 903/So (senza zigrinatura) sullo strumento indicatore **11**.
- Avvitare il supporto 840 Fk in luogo del tappo **10** sulla forcella **1** e stringere bene.
- Inserire lo strumento indicatore nel supporto 840 Fk come descritto sopra.
- Montare la forcella sulla base 840 Ff inserendo il perno della stessa nel foro **2**.

## 8. Pflege und Wartung

Verschmutzungen der Messflächen können das Messergebnis beeinflussen.

Die Messflächen sollten daher stets frei von Staub und Schmutz sein.

Ein verschmutztes Gehäuse sollte nach dem Einsatz mit einem trockenen, weichen Tuch gereinigt werden.

Starke Verschmutzungen sind mit einem in neutralem Lösungsmittel leicht angefeuchteten Tuch abzuwaschen. Flüchtige organische Lösungsmittel wie Verdünner sind zu vermeiden, da diese Flüssigkeiten das Gehäuse beschädigen können.

### Achtung!

Keramik-Messflächen sind extrem verschleißfest und spröde, Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung können daher als Beanstandung nicht akzeptiert werden.

## 8. Care and Maintenance

Accumulation of dirt on the measuring faces can impair the measuring results, therefore the measuring faces must be kept clean of dirt, dust and other contamination.

Clean a dirty housing with a dry, soft cloth. Remove heavy soiling with a cloth wetted with a neutral reacting solvent. Volatile organic solvents like thinners are not to be used, as these liquids can damage the housing.

### Attention!

The ceramic measuring faces are extremely wear resistant and brittle; damages caused by inappropriate handling will not be accepted as a viable product complaint.

## 8. Soin et maintenance

La safrissure des faces de mesure peut influencer le résultat de mesure.

Par conséquent, les faces de mesure doivent toujours être tenues propres.

Le bâti doit être nettoyé avec un tissu sec et doux après son utilisation.

En cas de saletés intenses, utiliser un tissu avec du solvant neutre. Pour ne pas endommager le boîtier, évitez des solvants gazéifiables et organiques comme diluant pour le nettoyage.

## 8. Manutenzione

L'accumulo di sporco sulle superfici di misura po trebbe inficiare i risultati di misura.

Avere cura di tenere sempre ben pulite tali superfici da grassi, polvere e altre contaminazioni.

Pulire lo strumento tramite un panno morbido e asciutto.

Ripulire eventuale sporco resistente con un panno inumidito con solvente neutro. L'uso di un solventi organici quale di luente o simili potrebbero danneggiare lo strumento stesso.

### Attenzione!

Le superfici in ceramica sono estremamente resistenti all'usura e, al tempo stesso, fragili. Danni provocati da uso improprio non potranno essere accettati come reclami.

### Bestätigung der Rückführbarkeit

(DE)

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt in seinen Qualitätsmerkmalen den in unseren Verkaufsurlagen (Bedienungsanleitung, Prospekt, Katalog) angegebenen Normen und technischen Daten entspricht.

Wir bestätigen, dass die bei der Prüfung dieses Produktes verwendeten Prüfmittel, abgesichert durch unser Qualitätsicherungssystem, auf nationale Normale rückführbar sind.

Wir danken Ihnen für das uns mit dem Kauf dieses Produktes entgegengebrachte Vertrauen.

### Confirmation of traceability

(EN)

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with standards and technical data as specified in our sales documents (operating instructions, leaflet, catalogue).

We certify that the measuring equipment used to check this product, and guaranteed by our Quality Assurance, is traceable to national standards.

Thank you very much for your confidence in purchasing this product.

### Confirmation sur la traçabilité

(FR)

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux normes et données techniques contenues dans nos documents de vente (instructions de service, documentation, catalogue).

Nous attestons que l'équipement utilisé pour la vérification de ce produit est valablement raccordé aux normes nationales, dont le raccordement est assuré par notre système de qualité.

Nous vous remercions de la confiance témoignée par l'achat de ce produit.

### Conferma della tracciabilità

(IT)

Dichiariamo sotto la ns. unica responsabilità, che questo prodotto, per quanto concerne le caratteristiche di qualità, è conforme alle norme ed ai dati tecnici riportati nelle documentazioni di vendita (istruzioni d'uso, prospetto, catalogo).

Confermiamo, che gli strumenti di controllo usati per la verifica di questo prodotto sono certificati dal ns. sistema di controllo qualità, aventi come riferimento le normative nazionali.

Vi ringraziamo per la vs. fiducia dimostrata con l'acquisto di questo prodotto.

Mahr

Feinzeiger-Rachenlehre  
Indicating Snap Gage  
Calibre à mâchoires réglable  
Forcella a comparazione

Bedienungsanleitung  
Operating Instructions  
Instructions de Service  
Manuale d'istruzione

Mahr

Änderungen an unseren Erzeugnissen, besonders aufgrund technischer Verbesserungen und Weiterentwicklungen, müssen wir uns vorbehalten.

Alle Abbildungen und Zahlenangaben usw. sind daher ohne Gewähr.

We reserve the right to make changes to our products, especially due to technical improvements and further developments.

All illustrations and technical data are therefore without guarantee.

Nous nous réservons le droit de modifier l'exécution de tous nos appareils, en fonction des évolutions techniques.

Les caractéristiques techniques et illustrations ne sont données qu'à titre indicatif.

Ci riserviamo il diritto di modificare i ns. prodotti in seguito a migliorie tecniche ed ulteriori sviluppi. Tutte le illustrazioni, dati numerici, ecc. sono a titolo indicativo.

© by Mahr GmbH

Printed in Germany

## 1. Bestimmungsgemäße Verwendung

(DE)

### 1. Permitted use

(EN)

The Indicating Snap Gage is to be used to determine length measurements and can be employed in production, quality control and in the workshop. Permitted use is subject to compliance with all published information relating to this product. Any other use is not in accordance with the permitted use. The manufacturer accepts no liability for damages resulting from improper use. All statutory and other regulations and guidelines applicable to the area of use must be observed.

In order to achieve the best use of this instrument it is most important that you read the operating instructions first.

## 2. Lieferumfang

Zur Grundausstattung gehört:

- Feinzeiger-Rachenlehre
- Planeinsatz 903
- Bedienungsanleitung

## 3. Beschreibung (Abb. a)

1	Geschmiedeter Stahlbügel
1.1	Isolierplatten
2	Aufnahmbohrung für Anzeigegerät
3	Klemmschraube für Anzeigegerät
4	Beweglicher Messtaster
5	Abhebehebel für Messtaster
6	Zentrieranschlag
7	Fester Messtaster
8	Rändelschnecke zum Verfahren des Messtasters
9	Klemmschraube für feste Messtaster
10	Verschlusschraube
11	Anzeigegerät
11.1	Toleranzmarken
11.2	Feineinstellung
12	Messschnäbel (Paar)

## 4. Einbau / Wechsel des Feinzeigers / Anzeigegerätes (Abb. b)

- Mitgelieferten **Planeinsatz 903** in Anzeigegerät 11 einbauen
- Festen Messtaster 7 mit Rändelschnecke 8 solange verstellen, bis beweglicher Messtaster 4 etwa 0,5 mm ausgelenkt ist.
- Feinzeiger 11 positionieren, bis Zeiger auf „Null“ steht, dann mit Klemmschraube 3 klemmen. Bei anderen Anzeigegeräten auf Mitte der Messspanne des Anzeigegeräts positionieren.
- Festen Messtaster 7 mit Rändelschnecke 8 zurückdrehen, bis beide Messtaster frei sind.

## 5. Einstellen / Messen (Abb. a)

- Einstellmeister (z.B. Prüfstift, Einstellscheibe) zwischen beide Messtaster 4 und 7 bringen
- Festen Messtaster 7 mit Rändelschnecke 8 solange verstellen bis Zeiger des Anzeigegerätes 11 auf „Null“ steht.
- Festen Messtaster 7 mit Klemmschraube 9 klemmen, gegebenenfalls Toleranzgrenzen mit Toleranzmarken 11.1 einstellen.
- Beweglichen Messtaster 4 über Abhebehebel 5 abheben
- Werkstück einführen
- Beweglichen Messtaster 4 durch langsames loslassen von Abhebehebel 5 auf Werkstück aufsetzen.
- Abweichung vom Nennmaß auf Zifferblatt von Anzeigegerät 11 ablesen.

## 2. Delivery

Basically the Indicating Snap Gage 840 F consists of:

- Indicating Snap Gage
- Flat contact point 903
- Operating instructions

## 3. Description (fig. a)

1	Forged steel frame
1.1	Heat insulating plates
2	Mounting bore for indicating instrument
3	Clamping screw for indicating instrument
4	Moveable measuring spindle
5	Lifting lever to retract measuring spindle
6	Center stop
7	Anvil spindle (fixed)
8	Thumble screw (knurled worm) for anvil
9	Clamping screw for anvil spindle
10	Locking screw
11	Indicating instrument
11.1	Tolerance markers
11.2	Fine setting adjustment
12	Measuring jaws (pair)

## 4. Inserting / Changing the Dial Comparator / Indicating Instrument (fig. b)

- Insert the supplied **flat contact point 903** into the indicating instrument 11.
- Set the fixed anvil 7 with the thumble screw 8 until the moveable anvil 4 is ejected approximately 0.5 mm.
- Position the dial comparator 11 until the pointer is at „zero“, then with the clamping screw 3 lock into position. With other indicating instruments the instrument must be positioned when at the center of the measuring range of the indicating instrument being used.
- Use the thumble screw 8 to turn back the fixed anvil 7, until both anvils are free.

## 5. Setting / Measuring (fig. a)

- Insert a setting master (e.g. pin gage, reference disc) between both the anvils 4 and 7.
- Adjust the fixed anvil 7 with the thumble screw 8 until the pointer on the indicating instrument 11 is set to „zero“.
- Clamp the fixed anvil 7 with the clamping screw 9 into position, if necessary set the tolerance limits with the tolerance marker 11.1.
- Retract the moveable anvil 4 with the lifting lever 5.
- Insert the workpiece.
- Slowly release the lifting lever 5 until the moveable anvil 4 touches the workpiece.
- Read off the nominal dimension from the dial / display of the indicating instrument 11.

## 1. Utilisation conforme à l'usage prévu

(FR)

Les calibres à mâchoires réglables servent à la mesure de longueurs en production, en assurance qualité ou en atelier. L'utilisation conforme à l'usage prévu nécessite le respect de toutes les informations publiées sur ce produit. Toute utilisation différente ou sortant du cadre de cette spécification est considérée comme non-conforme. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages qui en découlent. Respecter les prescriptions et directives légales et autres en vigueur pour le domaine d'utilisation.

Avant la première mise en service, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi.


## 1. Uso previsto

(IT)


Lo strumento a forcella serve a misurare la lunghezza in fase di produzione e assicurare qualità o in officina. L'uso previsto richiede l'osservanza di tutte le informazioni pubblicate su questo prodotto. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non appropriato. Il produttore non è responsabile degli eventuali danni. Attenersi alle norme di legge e alle altre prescrizioni e linee guida vigenti per il campo di applicazione considerato.

Per utilizzare al meglio il calibro è importante leggere il manuale di istruzioni.

## 840 F / FC

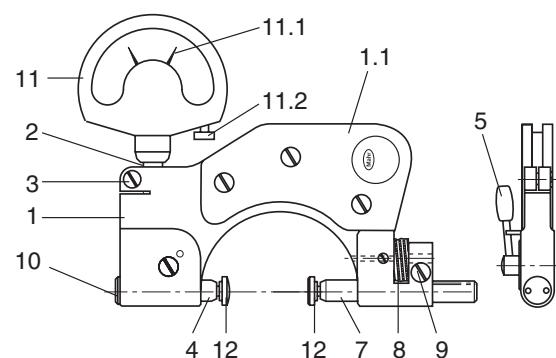

## 840 FM

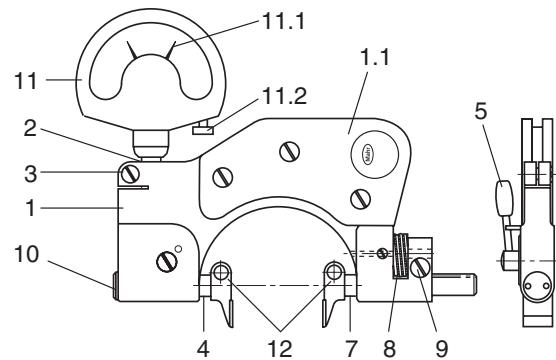

b)

